円筒研削・目つぶれ対策

表6.12 円筒研削における目つぶれとその対策

現象	原因	対 策
砥石作業面が光沢 をおびる (目つぶれ)	砥石選択の不適当	粒度・結合度の低い砥石を使用する もっと破砕しやすい砥粒を使用する
	ドレッシング不良	先端の鋭利なドレッサでドレッシングする ドレス送りと切り込みを大きくする
	研削液の不適当	油脂分の少ないものを多量に供給する
		工作物速度・送り速度を高くする 砥石回転数・外径・厚さを小さくする 切り込みを大きくする